

Manual de Instruções

FURADEIRA FRESADORA COM AVANÇO AUTOMÁTICO



Modelos: MR-210 / MR-240

ATENÇÃO!

Leia e entenda este manual de instruções, bem como as informação de segurança, antes de colocar a máquina em operação.

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS

OBS.: Este manual é apenas para a sua referência. Devido aos constantes aperfeiçoamentos da máquina, alterações podem ser feitas sem obrigação de notificação prévia.

ÍNDICE

1. Regras de Segurança	<u>3</u>
2. Aplicações Principais e Trabalhos Adequados	
3. Parâmetros Técnicos	4
4. Desembalando, Verificando e Instalando	5
5. Estrutura Principal e Princípio de Trabalho	7
6. Operação	9
7. Acessórios	11
8. Manutenção	11
9. Rolamentos.	12
10. Resolução de Problemas	12

A sua máquina pode ser ligeiramente diferente daquela mostrada neste manual, porém as características funcionais não se alteraram.

Obrigado por adquirir a furadeira fresadora com avanço automático modelo MR-210 e/ou MR-240. Leia este manual atentamente para manter a sua máquina na melhor condição de uso possível, por um longo período, e para a sua correta operação e manutenção.

Esta máquina possui funções avançadas, mas fáceis de operar, permitindo a realização dos mais variados trabalhos.

1. Regras de Segurança

- 1. Leia atentamente este manual, conheça a estrutura e função de sua máquina para evitar perigos potenciais.
- 2. Antes de usar, esteja certo de que a voltagem e frequência indicadas são as mesmas de sua fonte de energia.
- 3. Certifique-se de que as conexões elétricas são confiáveis e estão em bom estado de conservação.
- 4. Não seja negligente com questões de eletricidade, e sempre pegue o cabo pelo plug. As linhas elétricas devem estar protegidas do calor, de graxas e óleos, e de objetos cortantes.
- 5. A máquina deve estar devidamente aterrada.
- 6. Em caso de problemas, desligue a força imediatamente, ponha o interruptor em OFF e verifique o que houve.
- 7. Ao utilizar a máquina para furar e fresar, instale um coletor de pó no local de trabalho.
- 8. Ao iniciar um trabalho, remova todas as chaves de ajuste que possam estar na máquina.
- 9. Mantenha o local de trabalho limpo; a desordem, umidade, iluminação fraca e produtos inflamáveis não combinam com esta máquina.
- 10. Não permita que crianças se aproximem, e mantenha todos os visitantes a uma distância segura.
- 11. Permaneça sempre alerta ao trabalhar.
- 12. Não sobrecarregue a máquina com trabalhos acima de sua capacidade de corte.
- 13. Não use roupas e luvas largas, gravatas ou acessórios que podem prender-se em partes móveis. Recomenda-se também calçados antiderrapantes. Cabelos longos devem ficar presos. Arregace as mangas acima do cotovelo.
- 14. Não opere a máquina se estiver cansado, sob efeito de álcool, ou com algum problema físico.
- 15. Mantenha-se sempre equilibrado e com os dois pés no chão.
- 16. Faça manutenção constante: mantenha as ferramentas afiadas e limpas.
- 17. Certifique-se que o interruptor está em OFF antes de ligá-la a uma tomada de força.
- 18. Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- 19. Para evitar acidentes, tenha o hábito de não colocar pequenos objetos sobre a máquina.
- 20. Verifique sempre as partes sujeitas a desgaste para uma substituição oportuna.
- 21. Mantenha a velocidade baixa ao fazer furos de grande diâmetro.
- 22. Antes de iniciar um trabalho, verifique e aperte a alavanca que prende a peça de trabalho à mesa.

2. Aplicações Principais e Trabalhos Adequados

Esta máquina pode ser usada para furar, estender ou alargar furos em peças de metal ou outros materiais com capacidade de furação de até 40 mm, rosqueamento de 20 mm, faceamento de até 80 mm, e fresamento de topo de 22 mm. Dependendo de seus acessórios, é adequada também para cortar e facear.


3. Parâmetros Técnicos

Capacidade Máx. de Furação aço/ ferro fundido		32/40 mm
Capacidade Máx. de Rosqueamento aço/ ferro fundido		24/32 mm
Curso do Eixo-Árvore		110 mm
Encaixe		CM4
Velocidade de rotação (com motor de 1400 rpm)	50, 110, 190	0, 380, 670, 1250 min ⁻¹
Distância máx. do eixo-árvore à mesa		745 mm
Distância máx. do eixo-árvore à base	MR-210:	800 mm
	MR-240:	1200 / 1230 mm
Distância da coluna até o centro do eixo-árvore		261,5 mm
Dimensão da superfície da mesa	MR-210:	730 x 210 mm
	MR-240:	585 / 190 mm
Dimensão da base	MR-210:	635 / 460 mm
	MR-240:	690 / 520 mm
Motor	750W o	u 1100W, 1400 min ⁻¹
Dimensões da embalagem	MR-210:	87 x 76 x 118 cm
	MR-240:	87 x 73 x 191 cm
Peso líquido	MR-210:	280 Kg
	MR-240:	350 Kg

4. Desembalando, Verificando e Instalando

A máquina vem acondicionada em uma caixa de madeira. Ao desembalar, abra primeiro a caixa com os acessórios. A seguir, proceda da seguinte forma:

1. Além da furadeira e fresadora automática, verifique se as seguintes peças acompanham o produto (nas quantidades abaixo):

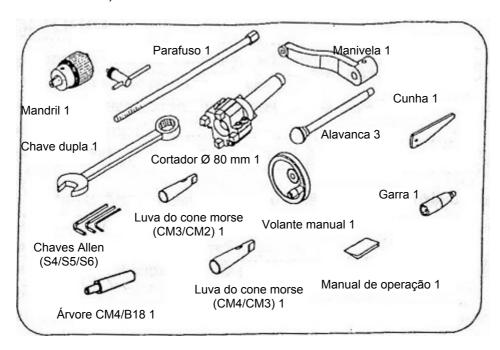

- 2. Guarde estas peças com cuidado após checá-las. Retire a máquina da caixa (apóie-a em uma superfície macia para não danificar o acabamento), limpe o óleo de sua superfície e das partes mecânicas, e aplique o lubrificante.
- 3. Fixação da máquina
 - (1) Se a sua máquina for de coluna, apenas fixe-a na base.
 - (2) Se a máquina não for de coluna, então é preciso furar a mesa onde ficará presa usando o gabarito de medidas da máquina (Veja fig. 1). A seguir, prenda-a na base com parafusos.

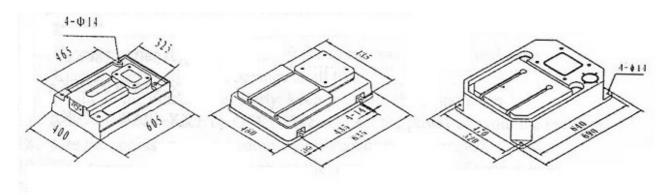


Fig. 1

4. Conexão de força

Ao usar a máquina pela primeira vez, verifique com um eletricista habilitado se o seu circuito está devidamente protegido por fusível e certifique-se de que o interruptor está em STOP. Conecte o cabo de força à tomada, na posição STOP. (diagrama elétrico, veja a fig. 2)

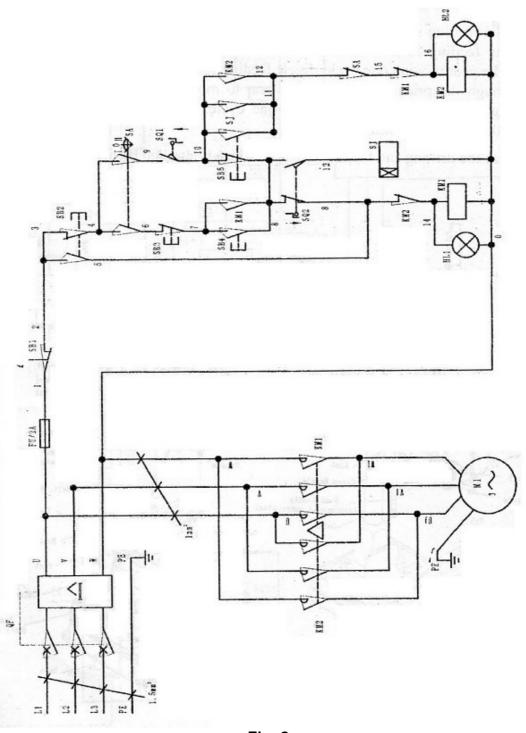


Fig. 2

5. Estrutura Principal e Princípio de Trabalho

Veja a figura 3 para a posição da estrutura principal e dos controles.

A principal rota de transmissão: o eixo gira através do suporte da polia, movido por um motor de três velocidades. Com o motor de 1.400 rpm, é possível obter seis velocidades com transmissão engrenada (sistema de transmissão, veja fig. 4).

A estrutura do eixo-árvore possui três opções. Avanço direto: o eixo-árvore é acionado pela alavanca instalada no eixo de engrenagens, avanço de 110 mm com engrenagem de um ciclo; Avanço com balanço: a alavanca aciona a engrenagem sem-fim, movendo a engrenagem do disco, com avanço de 2,7 mm com um ciclo balanceado; Avanço automático: veja a fig. 4. As opções de avanço são 0,12 mm, 0,18 mm e 0,25 mm.

As funções de furar e de fazer rosca são determinadas pela chave de opções.

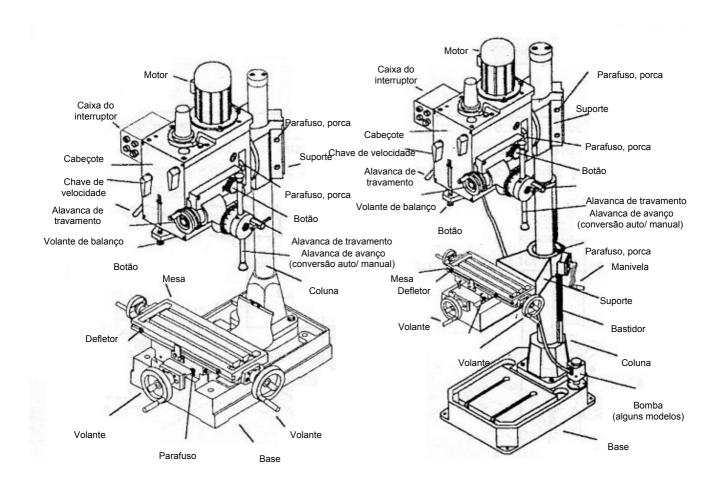


Fig. 3

DIAGRAMA DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MÁQUINA

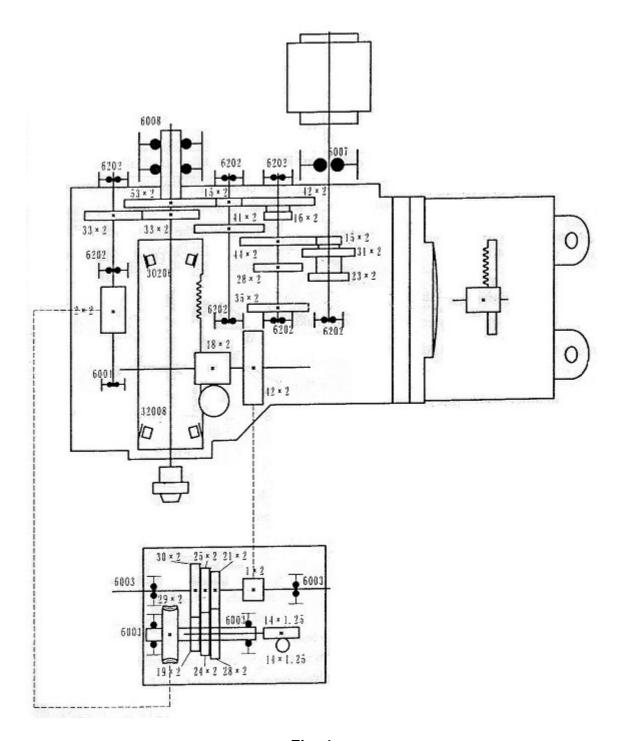


Fig. 4


6. Operação

(veja a fig. 3)

a) Atenção a estes itens(1) Recomendações

Antes do Uso	Após o Uso
(a) Complete o lubrificante	(a) Desligue a força
(b) Retire objetos estranhos da mesa de trabalho	(b) Remova os acessórios
(c) Veja se o gabarito está correto e se a peça a ser trabalhada está bem presa	(c) Limpe a máquina
(d) Veja se a velocidade de giro está correta	(d) Complete o lubrificante
(e) Verifique se tudo está pronto para o uso	(e) Use uma capa (ou um pedaço de pano limpo) para cobrir a máquina

- (2) Para evitar danos à máquina, use a furadeira com capacidade máxima de até 40 mm.
- b) Ajuste do cabeçote
 - (1) Movimente para cima e para baixo Solte a trava da coluna, gire a alavanca para posicionar o eixo na posição desejada, e reaperte a trava.
 - (2) Rotação do cabeçote O cabeçote pode girar 360° em torno do eixo, solte a trava o parafuso, ajuste o ângulo do cabeçote, e reaperte a trava.
 - (3) Rotação do cabeçote (veja a fig. 5) O cabeçote pode girar em torno da base, usando uma chave dupla de 24 mm para soltar a porca e o parafuso da polia, gire o cabeçote para o ângulo desejado e então reaperte o parafuso.

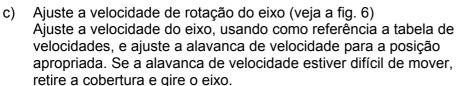

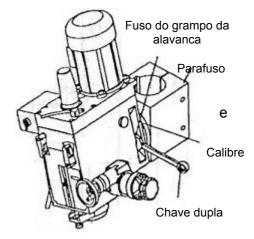


Fig. 5



Proceda desta forma. Se a alavanca de velocidade parecer deslizar, aperte mais o parafuso.

Fig. 6

Atenção: Mude de velocidade somente após o eixo-árvore ter parado totalmente!

Furadeira (veja a fig. 7)

- (1) Instalando o mandril ou uma broca. Use um pano limpo para limpar bem o mandril ou a broca, e posicione-o no final do eixo. Para o mandril, use o parafuso para retirar a cobertura, coloque o parafuso no orifício do eixo, aperte-o até que segure o mandril, e recoloque a cobertura. Como na figura 6, gire a cobertura do mandril até que as garras estejam suficientemente abertas, coloque a broca, e aperte bem as garras com a chave do mandril para segurar a broca.
- (2) Ajuste a profundidade de furação. Gire o botão até a posição desejada conforme determinado no painel de instruções.
- (3) Gire a alavança, fazendo-a ficar de lado, e gire a alavança de avanço do eixo-árvore. Gire o volante de avanço balanceado para cortes balanceados.
- (4) Remoção do mandril e de uma broca. Ao remover o mandril, primeiro retire o parafuso do eixo, gire a alavanca do eixo para posicionar o pinhão, e utilize a cunha para soltar o mandril, puxando-o com a mão.

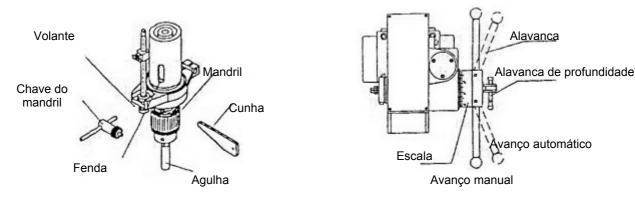


Fig. 7 Fig. 8

Fresagem (veja figura 9)

- (1) Instalando o cabecote fresador: O cabecote fresador é instalado de forma semelhante à do mandril.
- (2) Fresagem. Após instalar a ferramenta de trabalho, gire volante que fica no centro do eixo de avanço manual, fazendo isto você estará trabalhando com o sistema de avanço manual com ajuste fino, lique a máquina, gire volante frontal para aproximar a ferramenta da peça a ser trabalhada, após este ajuste aperte a alavanca que fica do lado esquerdo do cabeçote, isto irá aumentar a rigidez e diminuir as vibrações, em seguida

com o auxílio do volante da mesa coordenada, faça o avanço necessário para este servico a ser executado.

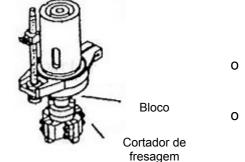


Fig. 9

Remova a ferramenta de trabalho da mesma forma como é removido o mandril.

Atenção: Em operações de rosqueamento, ajuste a pressão correta da alavanca de avanço para aumentar a qualidade da rosca.

7. Acessórios

Acessórios padrão

(1)	Mandril Ø 16 mm	1 jogo
(2)	Cortador Ø 80 mm	1 jogo
(3)	Árvore CM3/ CM2	1 peça
(4)	Árvore CM4/ CM3	1 peça
(5)	Árvore CM4/ B18	1 peça
(6)	Cunha	1 peça
(7)	Chave Allen 4, 5, 6	1 peça de cada
(8)	Chave dupla 24 mm	1 peça
(9)	Parafuso	1 peça
(10)	Alavanca	1 jogo

8. Manutenção

Mantenha a sua máquina em boas condições fazendo uma manutenção regular.

- a) Manutenção diária (pelo operador)
 - (1) Complete o lubrificante antes de operar a máquina (incluindo os reservatórios e a superfície de tração na mesa).
 - (2) Se a temperatura do eixo estiver muito alta, ou com ruído estranho, pare a máquina imediatamente e verifique.
 - (3) Mantenha a área de trabalho limpa: Solte a morsa, retire os acessórios, e lubrifique a máquina antes de deixar o trabalho.
- b) Manutenção semanal

Verifique se falta lubrificação nas partes móveis e giratórias. Caso afirmativo, lubrifique-as.

- c) Manutenção mensal
 - (1) Ajuste o curso correto de encaixe da mesa para avanço nas posições retrato ou paisagem.
 - (2) Lubrifique os rolamentos, engrenagens e o bastidor.
- d) Manutenção anual
 - (1) Ajuste a mesa na posição horizontal para manter a sua precisão.
 - (2) Verifique se os fios, cabo de força e o plug estão em bom estado.
 - (3) Troque o lubrificante do cabeçote uma vez por ano.
 - a. Coloque um recipiente sob o cabeçote
 - b. Solte a porca de fixação do cabeçote
 - c. Retire o retentor do óleo e deixe-o escorrer para o recipiente
 - d. Recoloque o retentor quando todo o óleo tiver saído
 - e. Posicione o cabeçote na posição desejada e fixe-o
 - f. Abra a tampa do óleo, e coloque o novo até que a marca esteja parcialmente coberta
 - g. Feche a tampa

9. Rolamentos

(referência ao diagrama do sistema de transmissão)


Nº.	MODELO	DIMENSÃO	POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO	QUANTIDADE	POSIÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO	OBS.
1	6001-2RS	12 x 28 x 8	Eixo retrato	1	LUBRIFICAR COM ÓLEO	
2	6003-2RS	17 x 35 x 10	Eixo retrato Eixo sem-fim Eixo oco	5	LUBRIFICAR COM ÓLEO	
3	6007-2RS	30 x 62 x 14	EIXO I	1	LUBRIFICAR COM ÓLEO	
4	6008-2RS	40 x 68 x 15	EIXO IV	2	LUBRIFICAR COM ÓLEO	
5	6202-2RS	15 x 35 x 11	Eixo retrato EIXO I EIXO II EIXO III	5	LUBRIFICAR COM ÓLEO	
6	30206	30 x 62 x 17	EIXO PINHÃO	1	LUBRIFICAR COM GRAXA	
7	32008	40 x 68 x 19	EIXO PINHÃO	1	LUBRIFICAR COM GRAXA	
8	51103-RS	17 x 30 x 9	Parafuso	4	LUBRIFICAR COM GRAXA	

10. Resolução de Problemas

Problema	Causa do Problema	Solução
Motor superaquece ou não	1. Sobrecarga	Reduza a velocidade de
funciona		avanço
	2. Baixa voltagem	2. Ajuste a voltagem
	3. Motor com defeito	3. Substitua-o
	4. Mau contato ou fio partido	4. Verifique a fiação
A temperatura dos rolamentos	1. Os rolamentos não estão	Complete o lubrificante
do eixo está muito alta	bem lubrificados	
	2. Uso prolongado em alta	2. Ajuste a velocidade de
	velocidade	rotação do eixo
Avanço impreciso do trabalho	Alavanca da base e volante	1. Prenda a alavanca
no gabarito	sem-fim não conectados	
	2. Volante sem-fim com defeito	2. Substitua o volante
	3. Parafuso solto no volante	3. Aperte o parafuso

Problema	Causa do Problema	Solução
Curso de trabalho desequilibrado	Parafuso laminado solto Avanço muito profundo	Ajuste o parafuso Reduza a profundidade de
	3 - 1 - 1	avanço
Superfície de trabalho com vibração excessiva	Rolamentos do eixo muito afastados	Ajuste a distância dos rolamentos ou substitua se necessário
	2. Mandril solto	2. Aperte o mandril
	3. Cortador sem fio	3. Amole o cortador
	4. Peça de trabalho solta	4. Fixe a peça de trabalho
A broca queima	Velocidade incorreta	Ajuste a velocidade
	2. Pontas mal encaixadas	2. Retire a broca e limpe o local
	3. Broca cega	3. Afie a broca
	4. Avanço muito lento	4. Aumente a velocidade
Falta de precisão no trabalho	Peça muito pesada mal	Considere cuidadosamente o
	apoiada	apoio de peças pesadas
	2. Uso freqüente de impacto na	2. Não use a furadeira com
	furação da peça	impacto
	3. Mesa não perfeitamente	3. Faça manutenção nos
	horizontal	ajustes da mesa
Peça de trabalho ou grampos	Peça ou grampo não estão	Prenda completamente
soltos ou movendo-se	presos à mesa com firmeza	


DIAGRAMA DE PARTES DA BASE E DA COLUNA

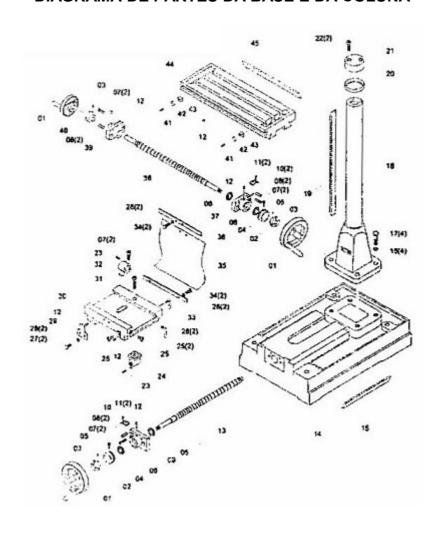

LISTA DE PARTES DA BASE E DA COLUNA DA MR-210

N°.	NOME	Nº.	NOME	Nº.	NOME
1	Volante	16	Arruela 16	31	Parafuso M8X50
2	Engrenagem de disco	17	Parafuso M16X60	32	Porca da mesa
3	Pino da mola 5X35	18	Coluna	33	Placa anti-corrosão
4	Disco	19	Bastidor	34	Parafuso M8X10
5	Parafusos M5X16	20	Anel de flange	35	Placa anti-corrosão
6	Rolamento 51103	21	Cobertura da coluna	36	Placa anti-corrosão
7	Parafuso M8X20	22	Parafuso M8X30	37	Flange direita
8	Pino 8X24	23	Parafuso M5X12	38	Parafuso da mesa
9	Flange quadrada	24	Porca	39	Flange esquerda
10	Indicador Zero	25	Parafuso	40	Engrenagem
11	Rebite 2X5	26	Parafuso laminado	41	Parafuso M6X12
12	Reservatório de óleo 6	27	Parafuso M8X12	42	Bloco fixo
13	Parafuso central da base	28	Arruela 8	43	Anel
14	Base	29	Bloco	44	Mesa
15	Cinta traseira	30	Centro da base	45	Cinta traseira


DIAGRAMA DE PARTES DA BASE E DA COLUNA

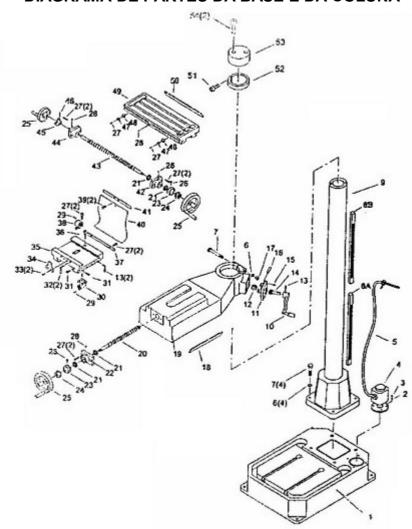

LISTA DE PARTES DA BASE E DA COLUNA DA MR-240

Nº.	NOME	Nº.	NOME	Nº.	NOME	Nº.	NOME
1	Base	15	Parafuso	30	Porca	45	Engrenagem
2	Arruela	16	Pino	31	Parafuso	46	Parafuso
3	Parafuso	17	Porca	32	Parafuso laminado	47	Bloco fixo
4	Bomba	18	Placa defletora	33	Parafuso	48	Anel
5	Tubo de água	19	Suporte	34	Bloco	49	Mesa
6	Arruela	20	Parafuso	35	Centro da base	50	Cinta traseira
7	Parafuso	21	Rolamento	36	Parafuso M8X50	51	Parafuso
A8	Bastidor	22	Alojamento	37	Placa anti-corrosão	52	Anel
8B	Bastidor	23	Anel	38	Porca da mesa	53	Cobertura
9	Coluna	24	Engrenagem	39	Parafuso	54	Parafuso
10	Manivela	25	Volante	40	Placa anti-corrosão		
11	Suporte	26	Parafuso	41	Placa anti-corrosão		
12	Engrenagem	27	Parafuso	42	Flange direita		
13	Parafuso	28	Reservatório de óleo	43	Parafuso da mesa		
14	Eixo sem-fim	29	Parafuso	44	Flange esquerda		

DIAGRAMA DE PEÇAS DO CABEÇOTE

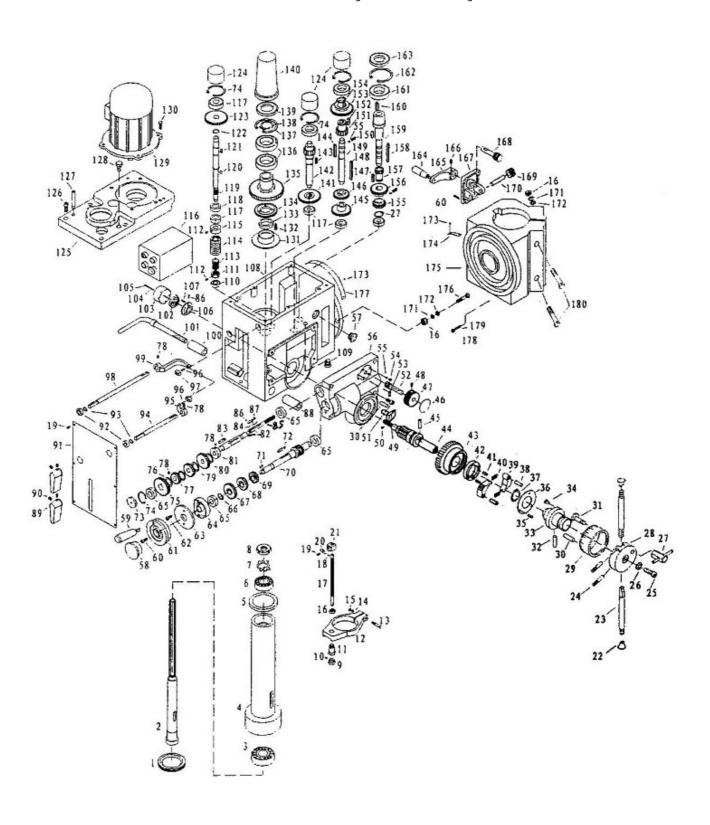

LISTA DE PEÇAS DO CABEÇOTE

			ISTA DE PEÇA:				I
Nº.	NOME	N°.	NOME	Nº.	NOME	Nº.	NOME
1	Anel do rolamento	35	Soquete	69	Engrenagem	103	Cobertura da mola
2	Eixo	36	Cobertura	70	Eixo sem-fim	104	Arruela
3	Rolamento	37	Anel de retenção	71	Chave	105	Botão
4	Pinhão	38	Pino	72	Chave	106	Alojamento
5	Bucha	39	Garra	73	Cobertura	107	Parafuso
6	Rolamento	40	Mola	74	Anel de retenção	108	Cabeçote
7	Arruela de pressão	41	Pino	75	Engrenagem	109	Tampa do óleo
8	Porca	42	Alojamento	76	Espaçador	110	Rolamento
9	Alavanca	43	Engrenagem	77	Engrenagem	111	Porca
10	Pino	44	Eixo pinhão	78	Parafuso	112	Parafuso
11	Porca de fixação	45	Pino	79	Engrenagem	113	Mola
12	Alojamento do avanço	46	Chapa	80	Engrenagem	114	Eixo sem-fim
13	Parafuso	47	Botão	81	Espaçador	115	Engrenagem
14	Arruela	48	Parafuso	82	Haste	116	Caixa do interruptor
15	Porca	49	Bloco	83	Chave	117	Rolamento
16	Porca	50	Parafuso	84	Mola	118	Tampa do óleo
17	Fuso de ajuste	51	Parafuso	85	Bastidor	119	Haste
18	Pino	52	Engrenagem	86	Pino	120	Chave
19	Parafuso	53	Chapa	87	Chave	121	Chave
20	Indicador	54	Mola	88	Bloco	122	Anel de retenção
21	Defletor	55	Esfera de aço	89	Alavanca	123	Engrenagem
22	Botão	56	Caixa de engrenagens	90	Parafuso	124	Cobertura
23	Alavanca de avanço	57	Ponteiro do nível de óleo	91	Placa de identificação	125	Cobertura
24	Pino	58	Cobertura	92	Tampa do óleo	126	Parafuso
25	Parafuso	59	Alavanca	93	Anel de retenção	127	Pino
26	Arruela	60	Parafuso	94	Haste	128	Plug
27	Alavanca de travamento	61	Volante	95	Garfo	129	Motores
28	Alojamento da alavanca	62	Parafuso	96	Pino	130	Parafuso
29	Anel de trava de profundidade	63	Cobertura	97	Bloco	131	Alojamento
30	Pino	64	Cobertura	98	Haste	132	Parafuso
31	Parafuso de tensão	65	Espaçador	99	Garfo	133	Tampa do óleo
32	Pino	66	Anel de retenção	100	Bloco	134	Engrenagem
33	Suporte	67	Engrenagem	101	Alavanca de travamento	135	Engrenagem
34	Pino escalonado	68	Engrenagem	102	Mola	136	Rolamento

LISTA DE PEÇAS DO CABEÇOTE

EIOTA DE LEGAO DO CADEGOTE						
N°.	NOME	N°.	NOME			
137	Anel de retenção	168	Eixo sem-fim			
138	Anel de retenção	169	Engrenagem			
139	Tampa do óleo	170	Pino			
140	Cobertura	171	Arruela de pressão			
141	Engrenagem	172	Arruela			
142	Eixo de engrenagem	173	Rebite			
143	Chave	174	Indicação de ângulo			
144	Chave	175	Suporte			
145	Engrenagem	176	Parafuso			
146	Engrenagem	177	Indicação de ângulo			
147	Chave	178	Porca			
148	Chave	179	Pino			
149	Haste	180	Parafuso			
150	Mola					
151	Chave					
152	Chave					
153	Engrenagem					
154	Anel de retenção					
155	Engrenagem					
156	Engrenagem					
157	Engrenagem					
158	Chave					
159	Haste					
160	Chave					
161	Rolamento					
162	Anel de retenção					
165	Manivela					
166	Parafuso					
163	Tampa do óleo					
164	Alavanca					
165	Manivela					
166	Parafuso					
167	Suporte					
162 165 166 163 164 165 166	Anel de retenção Manivela Parafuso Tampa do óleo Alavanca Manivela Parafuso					